

Bugfix Software für Sender T10J


Beschreibung des Softwarefehlers:

Bei Verwendung eines Variosensors wurde dem Piloten irrtümlicher Weise über die Sprachausgabe sinken angesagt obwohl das Modell stieg. Dieser Fehler trat nur bei den Sendern mit der Seriennummer **B401xxxxx, B402xxxxx, B403xxxxx und B404xxxxx** auf. Andere Seriennummern sind davon nicht betroffen und müssen nicht upgedatet werden.


Für Kunden die keinen CIU2 Adapter besitzen, kann der Sender auch zum kostenlosen Update in den robbe Service geschickt werden.

Um die neue Software aufzuspielen sind folgende Hilfsmittel notwendig:


- CIU2 Adapter mit Verbindungskabel

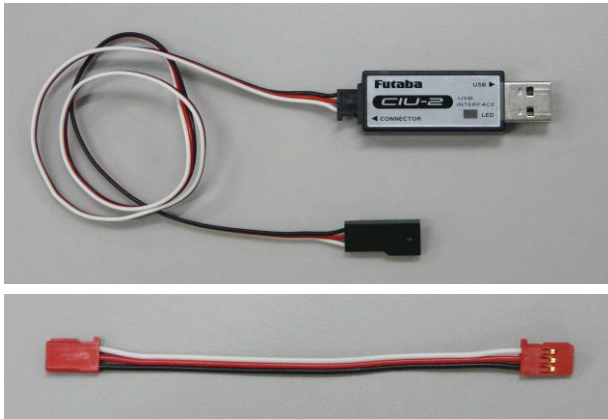


1. Nachdem der CIU2 Adapter am PC angeschlossen und der Treiber installiert wurde, muss dieser mit der S.BUS Buchse des Senders verbunden werden.

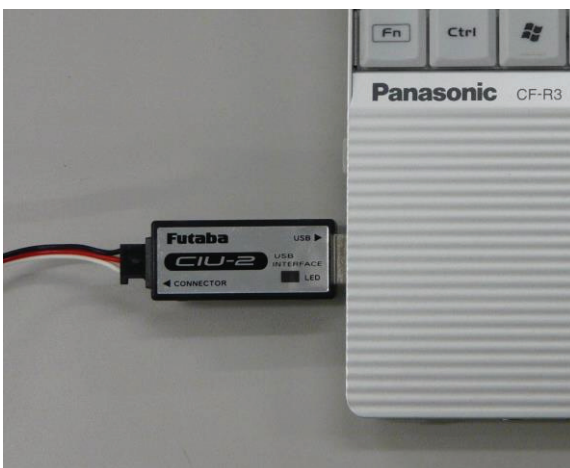

2. Entpacken Sie die Heruntergeladene Software auf ihren Desktop. Dies sind zwei Dateien (.bin und .exe).

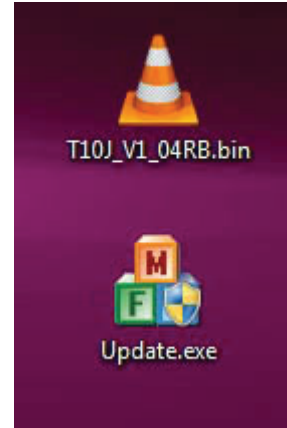

3. Öffnen sie die .exe Datei mit einem Doppelklick.

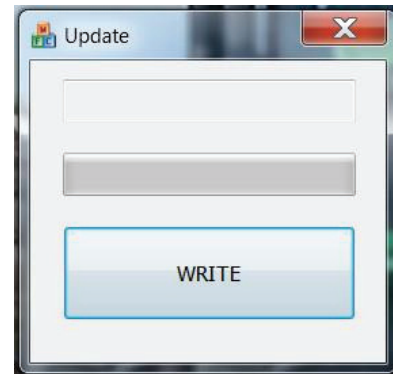



4. Halten Sie die „END“ Taste des Senders Gedrückt und schalten Sie den Sender ein.



5. Klicken Sie nun den „WRITE“ Button um das Update zu starten.

Wichtiger Hinweis:

Vergewissern Sie sich das der Senderakku geladen ist. Ein Ausschalten des Senders während des Updates könnte den Sender zerstören!

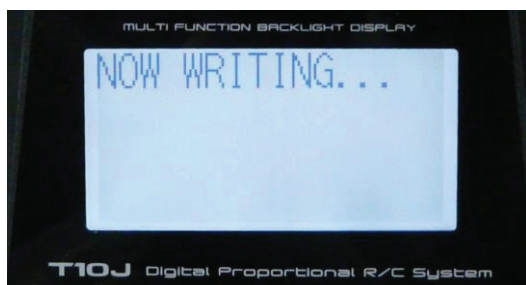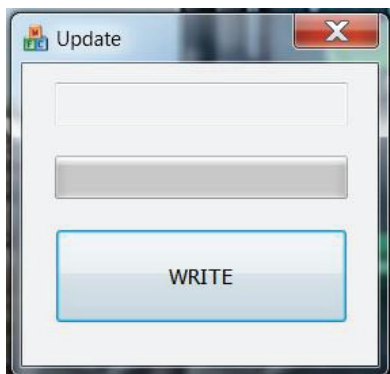

6. Die Software wird nun aufgespielt. Dieser Vorgang kann bis zu 5 min. dauern. Wenn das Update erfolgreich war, wird dies im Sender angezeigt.



Schalten Sie nach dieser Meldung den Sender aus.

Hinweis:

Falls eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie den Updatevorgang erneut.

robbe Modellsport GmbH & Co.KG
Metzloser Straße 38
D-36355 Grebenhain
Telefon +49 (0) 6644 / 87-0

robbe Form AHBE

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
Copyright robbe-Modellsport 2014
Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung der robbe-Modellsport
GmbH & Co.KG